



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

MARCA: AYVENS
MODELO: HYUNDAI KONA
KM: 19433
BASTIDOR TMAK281HFMJ039503
COLOR: Blanco

MATRICULA: 4699LTL
FECHA TASACIÓN: 02/01/2026
LUGAR TASACIÓN: GUADALIX

DESCRIPCIÓN PIEZA	TIEMPO MONTAJE	PRECIO PIEZA	TIEMPO MO	TIEMPO MOP	MATERIAL PINTURA	TOTAL LINEA	NIVEL DAÑO	DESCRIPCIÓN DAÑO	DESCRIPCIÓN ACCION
Aleta trasera Dch.				0,86	26,98 €	60,52 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Aletín/moldura aleta Trs Izq. Pintado				0,33	24,24 €	37,11 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
Anagramas Modelo		36,16 €	0,2			43,96 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir(- REF: 86330-J9000)
Cable Carga PIN multiple						0 €	RECORDATORIO	Faltante	No valorable
Capó						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado				0,16	11,83 €	18,07 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño menor de 100mm	Pintura
-Carrocería vehículo						0 €	RECORDATORIO	Otros	No valorable(vehículos repintado con restos de adhesivo)
compresor de inflado neumáticos		129,34 €				129,34 €	SUSTITUCION	Faltante	Retirar y sustituir
Llanta Dlt. Dch. Bicolor		150 €				150 €	REP./INTERVEN.	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Reparar
Moldura puerta dlt. Izq. Pintada				0,2	14,94 €	22,74 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Moldura puerta Trs. Izq. Pintada				0,2	14,94 €	22,74 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Neumático delantero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumatico delantero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Neumático trasero Dch.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con dibujo > 5mm	No valorable
Neumático trasero Izq.						0 €	RECORDATORIO	Neumáticos con 4mm< dibujo > 2mm	No valorable
Parabrisas						0 €	RECORDATORIO	Picaduras por piedras	No valorable
Paragolpes delantero Pintado				0,61	39,36 €	63,15 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Paragolpes trasero Pintado				0,61	39,36 €	63,15 €	DAÑO LEVE	Arañado/rasguño mayor de 100mm	Pintura
Puerta delantera Dch.			0,2	1,31	40,98 €	99,87 €	DAÑO LEVE	Abollado(s) menor(es) de 100mm	Reparación Y Pintura

CONDICIONES DE VALORACIÓN	PIEZAS	MANO DE OBRA	PINTURA	TOTAL
PRECIO MANO OBRA MO: 39 €	SUBTOTAL PIEZAS: 315,5 €	HORAS MO: 0,4	MATERIAL PINTURA: 212,63 €	BASE IMPONIBLE: 757,45 €
PRECIO MANO OBRA PINTURA MOP: 39 €	DESCUENTO: 0 €	TOTAL MO: 15,6 €	CONSTANTE PINTURA: 46,8 €	IVA (21%): 159,06 €
DESCUENTO PIEZAS: 0 %	TOTAL PIEZAS: 315,5 €	HORAS MOP: 4,28	TOTAL PINTURA: 426,35 €	TOTAL PERITACIÓN: 916,51 €
FORFAIT: 0 €		TOTAL MOP: 166,92 €		
FRANQUICIA: 0 €				

TASADOR	CONTRARIO / TALLER	CLIENTE

De acuerdo con sus instrucciones, atendemos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones pasamos a rendirles el siguiente informe pericial.

La presente tasación queda con reserva de golpes ocultos o reparaciones anteriores, no visibles en el momento del control efectuado sin desmontajes, y de conformidad de las piezas según el modelo y el protocolo de devolución.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición, para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

En el cumplimiento de lo previsto en el Art. 335.2 de la LEC 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliera su deber como perito.




Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matrícula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503

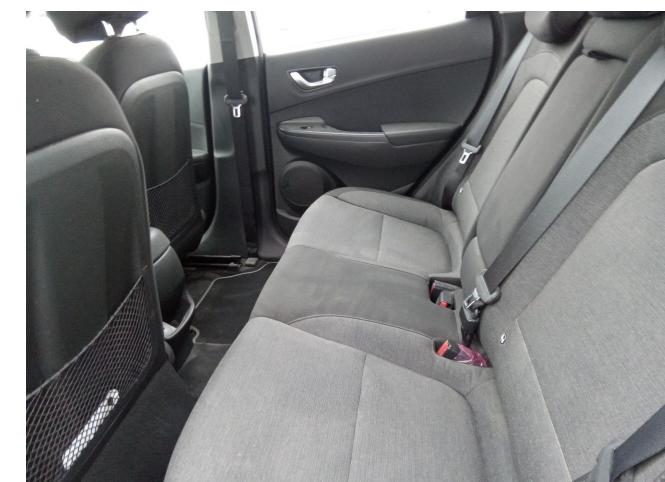





Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matricula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503

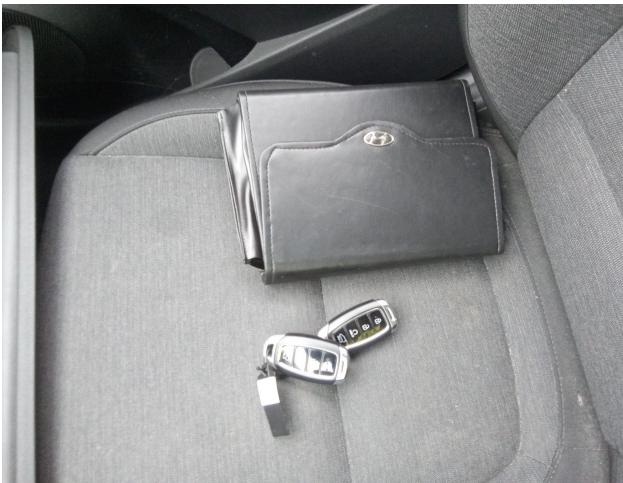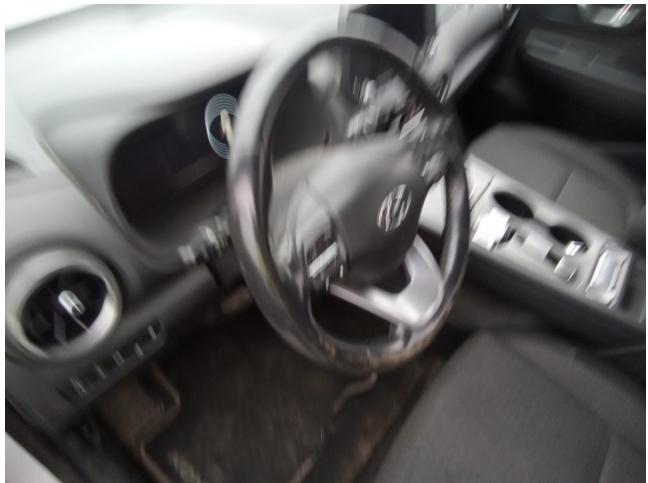




Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Fígueiroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matrícula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503

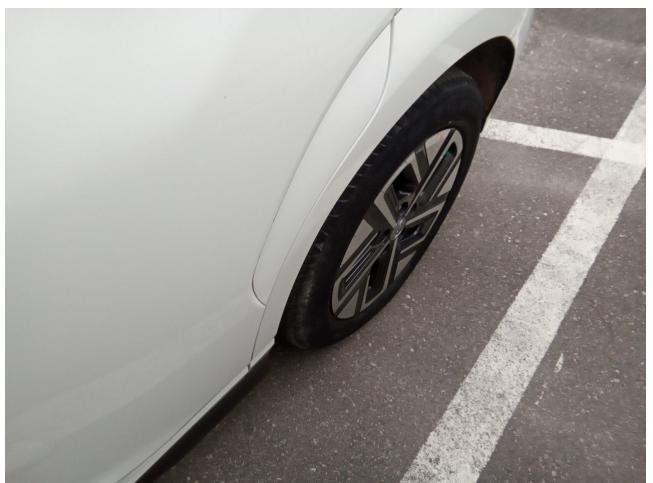




Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matricula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503

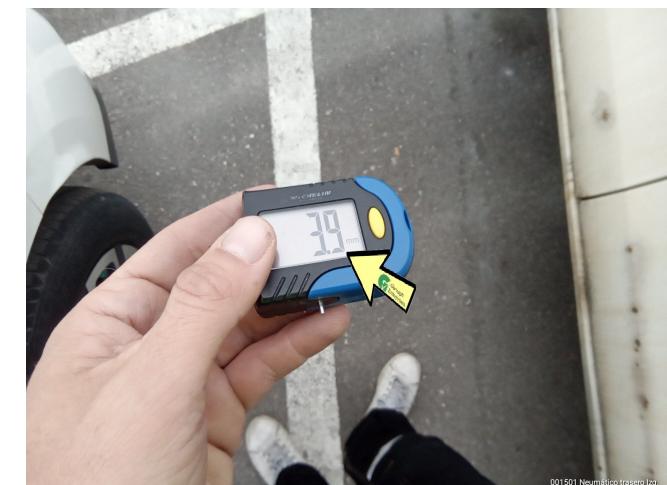



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matricula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503



00070301 Carcasa Espejo retrovisor Izq. Pintado



00100101 Moldura puerta dlt. izq. Pintada



00120101 Moldura puerta Trs. Izq. Pintada



001608 Alerón/moldura aleta Trs Izq. Pintado




002001 Parapolpes trasero Pintado



109114 Cable Carga PIN multiple



109114 Cable Carga PIN multiple

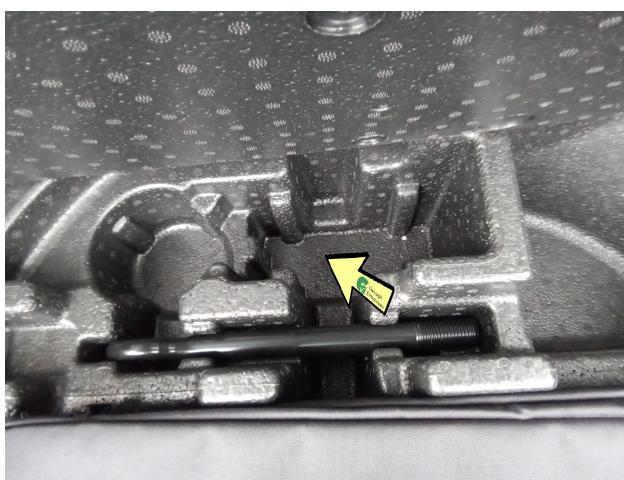

109109 compresor de inflado neumáticos



002801 Aleta trasera Dcha.




Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa , 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matricula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503

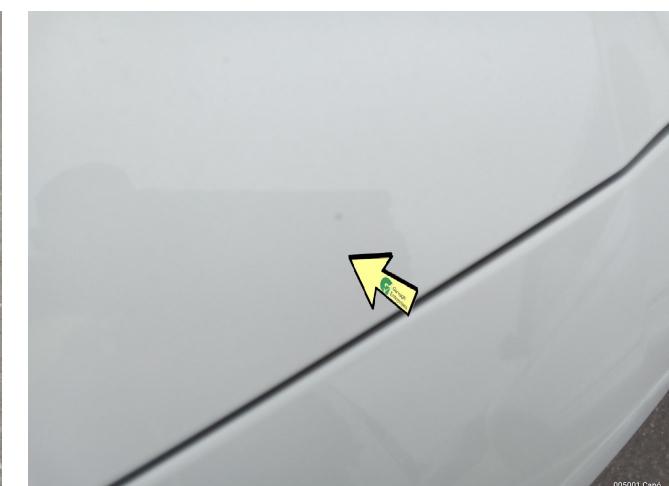



Garvagh Enterprises, S.L.
Augusto Figueroa, 33
28004 Madrid
B84008044

Marca: AYVENS
Modelo: HYUNDAI KONA

Fecha Tasación: 02/01/2026
Matricula: 4699LTL

KM: 19433
Bastidor: TMAK281HFMJ039503



CERTIFICADO DE BATERÍA INDEPENDIENTE



NÚMERO DE CERTIFICADO: AD336066-A31E-4447-9F78-7811B6767AC8

VEHÍCULO

MARCA: Hyundai
MODELO: Kona - 39,2 kWh

KILOMETRAJE: 19.433 km
VIN: TMAK281HFMJ039503
FECHA Y HORA:
31.12.2025, 10:18:09

EJECUTADO POR: GARAVAGH
ENTERPRISES

RESULTADOS

ESTADO DE SALUD (SOH)


97,3 %

ENERGÍA 38kWh | 39kWh
AUTONOMÍA WLTP 297km | 305km

VALORACIÓN

EVALUACIÓN COMPARATIVA

¿Cómo se compara su
vehículo con otros
vehículos comparables?

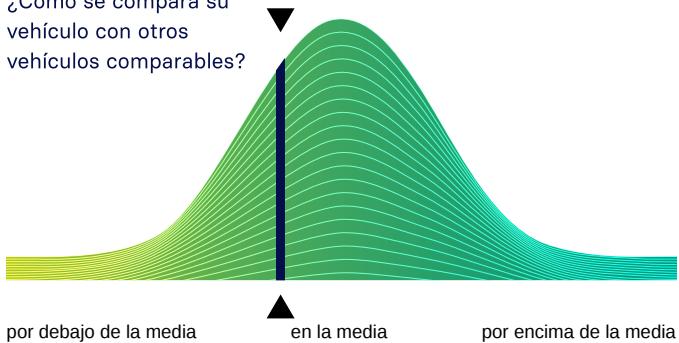

COMPROBACIONES

- Sistema de gestión de baterías (BMS)
- Sensor de la batería
- Medidas de la batería
- Tensión de las celdas de la batería
- Comunicación del vehículo




EVALUACIÓN

BUEN ESTADO: NO SE HAN DETECTADO ANOMALÍAS

Basándonos en el diagnóstico detallado de la batería realizado con el AVILOO FLASH Test, certificamos que la batería de tracción de este vehículo está en buen estado.

Por lo tanto, la batería de tracción tiene la certificación oficial de AVILOO.

Dr. Marcus Berger, CEO

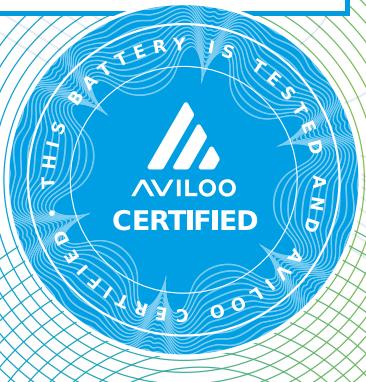

ENERGÍA

Bruta	Neto (nominal)	Utilizable
Actual: 40,1kWh	38,1kWh	38,1kWh
Nuevo: 41,2kWh	39,2kWh	39,2kWh

AUTONOMÍA

WLTP	Típica
Actual: 297-297km	236km
Nuevo: 305-305km	243km

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN

- AVILOO Box conectada. 10:18:06
- FLASH Test iniciado. ✓
 - Vehículo detectado. ✓
 - Iniciando la adquisición de datos. ✓
 - Adquisición de datos finalizada. ✓
 - Analizando datos. ✓
 - Análisis finalizado. ✓

SENsoRES

- Sensor de tensión ✓
- Sensor de corriente ✓
- Sensores de temperatura ✓
- Sensores de tensión de las celdas ✓


BMS

Valor	Estado
Estado de carga (SoC) del BMS*:	24%
Precisión de cálculo del SoC:	✓
Estado de salud (SoH) del BMS*:	100%
Precisión de cálculo del SoH:	✓

MEDIDAS

Mín.	Máx.	Delta	Estado
Temperatura de la batería	3.0°C	4.0°C	1.0°C
Tensión de la celda	3,520V	3,540V	20mV
Tensión del paquete	318,7V		
Corriente media	-14,1A		

DIAGRAMA DE TENSIÓN DE CELDA

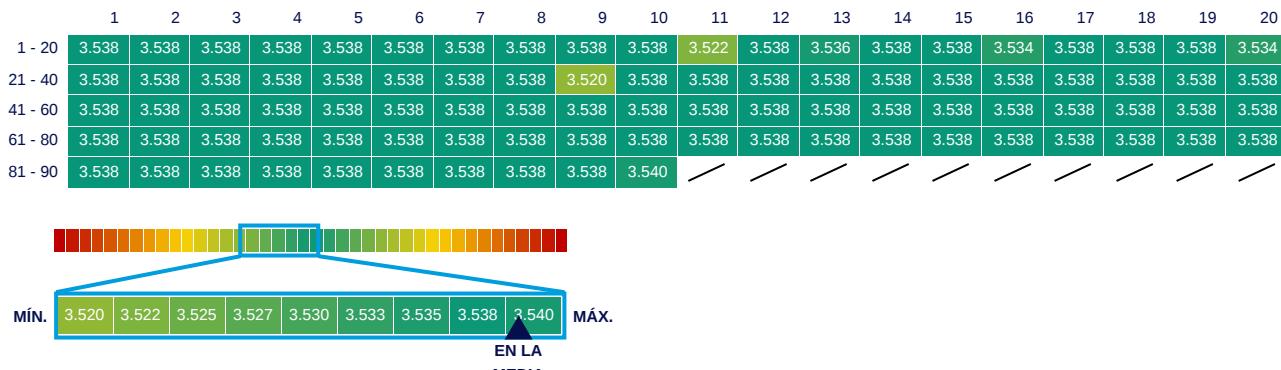

* Los valores que aparecen aquí no han sido calculados por AVILOO, sino que corresponden a los valores leídos en el sistema de gestión de la batería (BMS) y han sido calculados por el fabricante. Por lo tanto, AVILOO no asume ninguna responsabilidad por su precisión.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: El resultado del test incluye el estado de salud (SoH) calculado actualmente de la batería de tracción. La determinación se basa en los datos proporcionados por el vehículo. Estos son evaluados por los algoritmos de AVILOO mediante modelos estadísticos y analíticos. La manipulación de los datos en la unidad de control conduce a un resultado incorrecto. El SoH indicado tiene un rango de fluctuación (desviación) técnicamente inducido no superior al 3 % en al menos el 95 % de las mediciones de referencia. Hay que tener en cuenta que esta tolerancia se aplica a la determinación del SoH a nivel de celda y no al SoH de toda la batería. Esto se debe a que el estado de carga de las celdas individuales puede variar, lo que puede afectar negativamente al SoH actual de la batería. Sin embargo, esto puede ser compensado por el Sistema de Gestión de Baterías (BMS) o durante una calibración. El resultado refleja el estado de la batería en el momento del test. No se pueden extraer conclusiones sobre el futuro estado de salud de la batería. Las afirmaciones sobre daños mecánicos o influencias externas no forman parte de este diagnóstico.